

知 ACG1000 Menuboot下无法正常升级设备软件版本怎么办?

ACG1000

软件版本升级

张旭

2018-12-27 发表

问题描述

ACG1000 Menuboot下无法正常升级设备软件版本怎么办?

解决方法

- 1.首先检查线路连通性，确定线路按照拓扑相连。确定Console线路无损坏，连接设备端口正确。
- 2.检查升级文件是否正确，版本文件必须以.bin为后缀名。版本文件是从官网或者正规渠道获得的正确的升级文件。
- 3.若设备无CF卡或CF卡中menuboot程序损坏，则需要在其他设备导入menuboot文件，例如，可以在连接设备的管理员PC上安装3Cdaemon文件服务器，在menuboot中通过setenv serverip, setenv ipaddr, setenv loadfile menuboot.bin三个命令，分别设置文件服务器的IP地址，设备IP地址，与加载menuboot文件。
- 4.检查menuboot中各参数是否设置正确(local ip、server ip、版本名称等)。