

# 知 SecPath F5080-D(V7) 2/3槽位不支持NSQM1GP8A板卡


其他 刘嘉炜 2019-03-22 发表

## 问题描述

现场采购F5080-D(V7)外加4块NSQM1GP8A千兆业务板卡，2/3槽位安装时遇到NSQM1GP8A板卡与F5080-D(V7)后插板针脚不对应问题。

## 解决方法

图A-2 F5030-D/F5060-D/F5080-D设备前视图

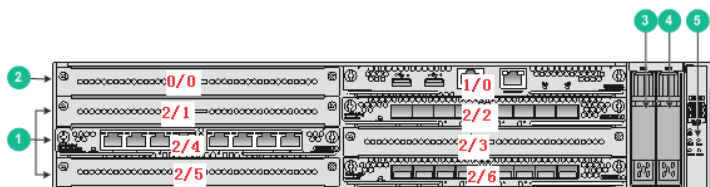

1: 接口模块插槽 (Slot2/1~Slot2/6)	2: 主控板插槽 (Slot0/0、Slot1/0)
3: 硬盘扩展插槽HD0	4: 硬盘扩展插槽HD1
5: 设备指示灯	

注：F5080-D的业务操作编号2/3与2/4与正常业务槽位编号相反。

查看对应接口模块适配表，发现NSQM1GP8A板卡不支持插在设备2/3槽位，现场只能更换板卡解决。

表A-23 接口模块在设备各槽位的适用情况

接口模块	F5030/F5060/F5080/F5000-M/F5030-6GW	F5030-D/F5060-D/F5080-D
NSQM1TG8A/NSQM1QG2A/NSQM1G4XS4	Slot 1 ~ Slot 3支持	Slot 2/1 ~ Slot 2/3支持
NSQM1GT8A/NSQM1GP8A/NSQM1GT4PFCA	Slot 4 ~ Slot 8支持	Slot 2/4 ~ Slot 2/6支持

致