

知 S7506E-X 无法识别LSQM1TGS48RFE0单板问题处理方法

单板 刘嘉炜 2019-03-29 发表

问题描述

现场购买LSQM1TGS48RFE0单板在S7506E-X设备上无法显示

解决方法

现场板卡连接槽位不正确S7506E-X的Slot 2 ~ 5不支持LSQM1TGS48RFE0单板，S7506E-X的Slot 0 ~ 1支持LSQM1TGS48RFE0单板，并且需要设备工作业务槽位转发模式配置为high-speed模式。

转发模式调整方法：

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] fabric-mode high-speed
```

IRF设备需要加IRF堆叠成员编号：X代表IRF堆叠成员编号

```
[H3C] fabric-mode high-speed chassis X
```