

知 DR1000安装License时报错错误码50931可能是什么原因？

DR1000

曲亚美

2019-06-24 发表

问题描述

DR1000安装License时报错错误码50931可能是什么原因？

解决方法

可能是vmcfg文件（路径：imc/client/conf）中未正常写入物理服务器信息导致无法注册license。可以重新调出物理主机验证页面正确填写物理主机信息。

物理主机调出方法：

- 1.在命令提示符内切换目录至安装目录的/imc/deploy目录下
- 2.执行pwdmgr.bat -changeVmCfg
- 3.填写物理主机信息，绑定物理主机。