


知 S6800设备万兆光口光抖动问题

以太网接口 王晓亚 2019-09-20 发表

组网及说明

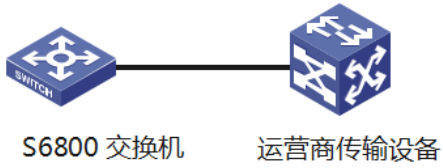

s6800万兆光口直连运营商传输设备。

问题描述

S6800设备一根光纤连接到运营商传输设备，传输设备进行冗余切换，切换时长50毫秒左右，在传输设备切换时S6800万兆接口会出现端口up/down问题,金融局点业务可靠性要求很高,类似这种问题需要规避.

过程分析

设备在缺省情况下,接口状态发生改变,系统会立即上报CPU,故对传输设备作冗余切换时端口会出现up/down,会影响直连设备s6800端口震荡。

解决方法

在接口下配置link-delay [msec] delay-time [mode { up | updown }]解决问题。

例如：link-delay msec 100 mode updown

附件下载：S6800设备万兆光口光抖动问题.rar S6800设备万兆光口光抖动问题.rar