

知 R系列路由器在以太网口下配置Sub IP导致原有接口下的静态ARP配置丢失的问题

齐楠 2006-02-08 发表

R系列路由器在以太网口下配置Sub IP导致原有接口下的静态ARP配置丢失的问题

问题描述:

R系列路由器VRP1.74-0110及以前版本, 在以太网口所在网段下添加静态ARP表项, 然后再在该以太网口下配置Sub IP, 配置完Sub IP后发现原来配置在该以太网口同一网段下的静态ARP配置丢失。

采取措施:

- 1、 在配置时请先配置Sub IP, 再配置静态ARP。
- 2、 升级到VRP1.74-0111及以后版本可以根本解决该问题。