

知 MA5200G的2117/2121版本使用WEB认证时主机名配置过长可能导致系统异常问题的解决方法

齐楠 2006-02-08 发表

MA5200G的2117/2121版本使用WEB认证时主机名配置过长可能导致系统异常问题的解决方法

问题描述:

MA5200G VRP3.30-2117/2121, 使用WEB认证时, 如果主机名配置过长的时候可能导致用户WEB认证失败或系统异常重启。

解决方法:

- 1、在使用WEB认证业务的时候, 系统主机名配置必须在11个字符以下。
- 2、2117/2121版本可以通过打上2100.02补丁来解决, 以前版本不存在此问题