

知 NE40/NE80/S8016产品主备主控板版本不一致导致主备倒换失败的解决方法

郭晓翔 2006-02-09 发表

NE40/NE80/S8016产品主备主控板版本不一致导致主备倒换失败的解决方法

问题描述:

NE40/NE80/S8016产品应用两块主控板，如果主备主控板的软件版本不一致，可能会导致单板无法同步，在主备倒换时失败。

解决方法:

设备开局、升级后，应用“display version”和“display logbuffer”命令查看MPU板软件版本和日志，确保主备MPU板版本一致，同时通过“display switch state”命令查看主备板备份状态，确认可以达到实时备份状态，保证主备倒换可以顺利进行，建议能够进行主备倒换测试。