

NE40/NE80使用8016的单板时的注意事项

问题描述:

现在NE40/80上的2层板和8016的单板的BOM编码一致，但是会发生NE40/80在使用8016的单板（不包括NAT、CLPU）的时候，会无法识别该单板。

解决方法:

现在已经开始对生产和备件的2层板进行清理，预计在2005年6月底清理完成。从2005年7月份开始，生产和备件发出的2层板将不会出现问题，比较方便的方法是2005年7月之后重新申请2层板。

同时我们建议在不要将现有网络上运行的8016上的单板插到NE40/80上使用。

对于以上两种情况，还有以下方法处理：

对于第一种情况，需要更换BOOTROM。

对于第二种情况，需要将该单板重新在8016（5326及以上版本）上注册，去掉M标记，再在NE40/80上使用。或者将NE40/80的版本升级到0426SP03及以后版本。

但是对于0426SP02和0426SP03版本，采取以上措施操作后的单板会被识别为3层板，但是没有MAC地址，这个时候需要使用PORTSWITCH命令将单板改为2层板使用。

对于在5332及以后版本8016上注册过的单板可以直接在NE40/80上使用。