

MA5200G的SFU、8011CLPU单板插入可能导致系统重启问题的解决方法

问题描述:

MA5200G的SFU、8011CLPU单板插入可能导致系统重启。

解决方法:

关于SFU、CLPU单板插入会导致整框重启的问题，对于网上现行的单板，无法作硬件的修改，当要插入一块刚刚拔下的单板时候，为了避免整框重启，我们可以作如下操作，找到电容位置 C750，如下图所示，使用一个导体，比如镊子，短路电容的正负极，持续几秒钟（10秒钟），这样储存的电荷泄放干净，这样插入单板就不会出现导致整框重启的问题。

