

MA5200G在插上4块SFU单板时可能出现单板注册不成功问题的解决方法

问题描述:

MA5200G-8在插满半框SFU单板、MA5200G-4在插满整框SFU单板（相当于-8的半框时）在整机重启时可能出现单板无法注册的问题，复位也无法恢复。只有当这些SFU单板是3月份前发货的，才会出现无法注册的问题。

解决方法:

- 1、对于目前已经半框插满4块的局点，如果单板是3月前发货，则可能存在此问题。对于-8的局点，如果还有空槽位，且业务板小于等于6块，可以把单板分在两个半框；对于-4的局点，需要更换单板才能根本解决；
- 2、对于正在开局或将在开局的局点，请在配置时务必不要把单板插满半框，如果必须插满，如果是3月前发货则需要从深圳备件中心更换新单板（BOM编码不变）；
- 3、对于当前未插满半框的局点，此问题出现概率极小，不需要关心，只需要注意如果新扩容时需要申请新单板即可，目前深圳备件中心发货单板均无此问题（即使前面有三块老单板，插一块新的单板也不会有问题）。