

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.4-0018
版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.4-0018版本对外发布,用以解决网上问题。

产品系列	AR28/46 series
型号	AR2809/AR2810/AR2811/AR2830/AR2831/AR2840 /AR2880/AR4620/AR4640/AR4680
内存需求	AR28系列最小128M, AR46系列最新256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	AR28: 9.13以上版本; AR46: 随主机版本自动升级。
目标文件名称	AR28-VRP340-R0018-913-128-a.BIN AR46-VRP340-R0018-514-256-a.BIN
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3107
CAMS版本号	无
WEB版本号	无
备注	UNIX host ttyd (v10.01)

二、增减特性说明:

新增命令行说明:

命令一
命令

terminal type
undo terminal type

视图

user interface 视图

参数

ansi: 配置该用户视图下的终端类型为ANSI类型

vt100: 配置该用户视图下的终端类型为VT100

默认为ansi类型

描述

a) 可以根据用户使用的终端类型进行适配设置。目前支持ANSI类型和VT100类型的终端。

举例:

I. [Quidway-ui-console0]terminal type vt100

II. 配置console口接入的中断类型为VT100

说明

只支持固定终端宽度为80, 终端类型相符的条件下要保证终端宽度设置为80

三、相比前一版本解决的问题说明:

1、问题一

问题产生条件: 使用BGP, AS号配置为6位数。

问题现象: 执行dis bgp routing-table peer x.x.x.x advertised,等待10分钟左右会导致路由器异常重启。

2、问题二

问题产生条件: 在Bri接口视图下配置active命令。

问题现象: 路由器异常重启。

3、问题三

问题产生条件: 使用SIP协议语音接入。

问题现象: 拨号的时候, 成功一次, 失败一次, 如此循环, 成功率只有50%。

4、问题四

问题产生条件: 使用VOIP, 环境中丢包。

问题现象: VOIP通话中有咔咔的杂音

5、问题五

问题产生条件：在终端上输入较长的命令行超过终端显示一行以上。

问题现象：在使用回车键回退光标的时候不能回退到正确的位置上。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《VRP1.74-0018 版本说明书》