

知 请避免对S5600系列交换机扩展板的BOOTROM进行升级

杨汝萍 2006-04-24 发表

请避免对S5600系列交换机的扩展板BOOTROM进行升级

故障现象：

对于S5600系列以太网交换机(具体型号包括S5624F/S5624P/S5648P)，当使用扩展bootrom文件(带有ext字样, 后缀名为btm的版本文件)，对设备扩展板(单板类型包括：2XFP/8SFP/1Xempak)的bootrom版本进行升级时，会出现升级后设备无法识别扩展板的情况。

解决方法：

扩展板的bootrom版本在生产上通过烧片方式已经加载软件，并且该软件能够向前及向后兼容主机软件。因此，请避免对S5600系列交换机扩展板的bootrom版本进行升级，避免出现该问题。

如果用户已经自行升级了扩展版的bootrom版本，并出现了扩展板不能正常工作的情况，可以通过对扩展板热插拔的操作来使其恢复正常。