



S3900、S5600系列交换机E1508P01版本RIP路由存在功能缺陷

彭天付 2006-04-30 发表

S3900、S5600系列交换机E1508P01版本RIP路由存在功能缺陷

S3900EI-VRP310-E1508P01、S3900SI-VRP310-E1508P01、S5600-VRP310-E1508P01版本RIP路由功能存在缺陷。

故障现象：

交换机可以正常学习到RIP路由，但是如果RIP路由不可达时，交换机只会删除本机上的此路由，而不会将不可达消息通告给下游设备，导致下游设备路由表不正确，继续保存了应该删除的RIP路由。

解决方法：

降级到产品的E1508版本或者升级至E1508P02版本解决。