

### S3528\_S3552-VRP310-F0027受限版本存在内存泄漏

故障现象：

内存使用逐步上升直至内存耗尽导致设备重启或死机。

故障产生条件：

运行S3528\_S3552-VRP310-F0027版本并同时符合下述三个条件：

- 1) 启用STP协议；
- 2) loopback detection自环检测协议处于运行状态；
- 3) 某个access类型的端口处于STP discarding状态

解决方法：

避免同时满足上述三个条件。