

### Quidway S3026EF系列交换机R0035版本发布

#### 一、使用范围及配套说明：

Quidway S3026EF系列交换机R0035版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	S3000-EI series
型号	S3026E/S3026E-FS/S3026E-FM
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	S3026EFGTC-PWR-VRP310-r0035-32-a.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB 版本号	wnm2.2.2-0004
备注	

#### 二、增减特性说明：

新增特性：

##### 1. Link-Delay特性

在组网应用中，设备对接时候，例如不同厂家的LANSWITCH对接，或者我司交换机与PC对接，由于PHY兼容性问题导致链路不停UP/DOWN。为了避免协商不稳，导致DOT1X/STP等特性运行不稳，需使用该特性。

删除特性：

无

修改特性：

无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明：

##### 1. 缺陷一

缺陷产生的条件：当使能gvrp时，频繁删除vlan和创建vlan且当设备上有大量Mac时

缺陷现象：该情况下有可能导致设备重启。

##### 2. 缺陷二

缺陷产生的条件：设备上使能isolate-user-vlan。

缺陷现象：设备会频繁查找mac，删除mac从而导致cpu高。

##### 3. 缺陷三

缺陷产生的条件：在console口上进行大流量的乱码攻击

缺陷现象：会导致设备重启。

##### 4. 缺陷四

缺陷产生的条件：设备上起聚合，并且从聚合端口上来的报文被软件转发。

缺陷现象：报文会从聚合组的从端口上来再由从端口转发出去，导致广播风暴或者产生大量giants帧。

##### 5. 缺陷五

缺陷产生的条件：在设备上使能vlan disable功能后，保存配置重启。

缺陷现象：重启后端口无法ping通，vlan disable功能不可用。

##### 6. 缺陷六

缺陷产生的条件：dhcp异常攻击报文进行攻击。

缺陷现象：有可能导致设备重启。

##### 7. 缺陷七

缺陷产生的条件：使能gvrp，并且组网中配置stp。

缺陷现象：Stp工作不稳定。

##### 8. 缺陷八

缺陷产生的条件：显示ntp相关信息。

缺陷现象：没有依照RFC文档要求进行显示，修改后，0层和1层显示为ASCII码，大于1层显示为数字。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3026EF-VRP310-0035 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。

