

Quidway S3526EFC系列交换机R0039版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3526EFC系列交换机R0039版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway S3500 series
型号	S3526E/S3526E FS/S3526E FM/S3526C
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	S3526EFC-VRP310-r0039-64-a.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB 版本号	wnm2.2.2-0004
备注	

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 缺陷一

缺陷产生的条件：启用system-guard功能并使用某IP为源的报文攻击交换机，直至该IP被放入黑名单，然后配置下发一条丢弃该源IP报文的ACL，再等待该IP退出黑名单。

缺陷现象：下发的ACL无法删除。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件：启用isolate-user-vlan后，同时设备收到大量上CPU的报文。

缺陷现象：CPU利用率持续偏高。

3. 缺陷三

缺陷产生的条件：设备作为三层使用，并对报文进行三层转发，在该过程中出现芯片复位。

缺陷现象：可能出现IPFDB表和HWFIB表表项丢失，导致ARP和IPFDB表不一致。

4. 缺陷四

缺陷产生的条件：虚接口不断UP/DOWN翻转，同时设备上出现芯片复位。

缺陷现象：可能出现虚接口MAC地址丢失，接口不能ping通。

5. 缺陷五

缺陷产生的条件：启用VLAN Disable，保存配置后重启。

缺陷现象：端口不能转发。

6. 缺陷六

缺陷产生的条件：启用聚合但不启用STP，聚合主端口DOWN，有STP报文进入聚合从端口。

缺陷现象：STP报文原路返回。

7. 缺陷七

缺陷产生的条件：串口高速打入乱码。

缺陷现象：设备重启。

8. 缺陷八

缺陷产生的条件：启用VRRP，跨网段对虚IP进行telnet 或FTP。

缺陷现象：操作可以完成。新版本已修改此问题，跨网段IP或者VRRP的本网段IP都不能对虚IP进行telnet或FTP操作。

9. 缺陷九

缺陷产生的条件：启用黑洞路由，用属于该路由网段的目的IP报文攻击设备。

缺陷现象：CPU利用率持续偏高

10. 缺陷十

缺陷产生的条件：设备收到异常的HTTP攻击报文。

缺陷现象：设备重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3526EF-VRP310-R0039版本说明书》和《Quidway S3526C-VRP310-R0039版本说明书》。
如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。