陈玉龙 2006-06-29 发表

## Quidway S3528\_S3552系列交换机R0022版本发布

## 一、使用范围及配套说明:

Quidway S3528\_S3552系列交换机R0022版本正式发布,使用范围为国内和海外市场

。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S3500 series
型号	S3528G/S3528P/S3552G/S3552P/S3552F
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Bootrom200
目标文件名称	S3500-VRP310-r0022-200-64-a.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB版本号	wnm2.2.2-0004
备注	

## 二、增减特性说明:

新增特性:

支持百兆BIDI接口板、BIDI SFP模块

删除特性:

修改特性:

## 三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件:经过Portal认证后,通过CAMS服务器下发对用户数据IP流的限速设

缺陷现象:实际的限速的方向与CAMS服务器的设置相反。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件:组网示意图如下:

```
S3552 3 — S3552 4
Vlan 10
 \
  PC
```

S3552\_1和S3552\_2在int vlan10内启用vrrp备份组 1,在int vlan20内启用vrrp备份组 2 , int vlan10和int vlan20属于不同网段, PC在int vlan10的网段。

缺陷现象:从PC可以telnet vlan 20的VRRP虚IP,即允许访问跨网段的VRRP的虚IP ,这与产品规格不符。

3. 缺陷三

缺陷产生的条件:设备收到异常的DHCP报文。

缺陷现象:设备运行出现异常,无法学习MAC,ARP,路由表项等。

4. 缺陷四

缺陷产生的条件:设备运行动态路由协议,当学习到路由条数较多时。

缺陷现象: 出现内存泄漏, 无法再添加路由表项。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《Quidway S3528\_S 3552-VRP310-R0022 版本说明书》。

如有问题,请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。