

Quidway S5600系列交换机R0031版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S5600系列交换机R0031版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S5600
型号	S5624P S5648P S5624P-PWR S5648P-PWR S5624F
内存需求	Min 128M
FLASH需求	Min 16M
BOOTROM版本号	Version 314 or later
目标文件名称	S5600-VRP310-r0031-314.bin
QUIDVIEW版本号	Device Manager, Version 3.10, Release 3106
WEB 版本号	Version 3.1.3-0060
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
备注	

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 旧版本中, 即使通过命令行把时区设置成"GMT+8:00:00", 但通过MIB Browser进行读取时, 显示的结果仍然是"GMT+0:00", 没有把时区的设置体现出来。

问题现象: 通过MIB browser不能获取到+8:00:00的时区说明。新版本修改成date time +时间差, 不支持GMT、BJ等字母。

2. 缺陷二

缺陷产生的条件: 学习到mac地址后, 使用命令display mac和display mac h-h-h对MAC地址进行查看。

缺陷现象: display mac都能看得到, display mac h-h-h个别看不到。

3. 问题三

缺陷产生的条件: 堆叠时, 进行change unit ID, 改成新的ID排列方式, 然后重启。

缺陷现象: 有时候出现重启之后, 不能恢复成重启前的ID排列。原先由于Fabric内的各个UNIT的编号是通过系统自动编号来实现的, 所以, 有时候会出现重启之后, 设备的UNIT ID发生变化的情况。现在的版本提供手工change unit id并保存的功能, 在用户执行change unit id之后, UNIT的优先级会由原来的10变成5, 新的UNIT ID可以存在FLASH当中。当change成功之后, 系统再重启, 可以发现UNIT ID保持原先的设置不变。

4. 缺陷四

缺陷产生的条件: 设备启动OSPF动态路由或其它特性的情况下, 设备自身会记录很多对用户无用的日志。

缺陷现象: 当OSPF或者其它动态路由协议打开的情况下, 会打印出许多无用信息:

```
%Oct 19 22:54:35:329 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -
rtbit_set_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=1) public vpn-instance(5) -> null
%Oct 19 22:54:35:331 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -
rtbit_reset_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=2) public vpn-instance(5) -> null
%Oct 19 22:54:35:351 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -
rtbit_set_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=1) public vpn-instance(5) -> null
%Oct 19 22:54:35:353 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -
rtbit_reset_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=2) public vpn-instance(5) -> null
%Oct 19 22:54:35:359 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -
rtbit_set_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=1) public vpn-instance(5) -> null
```

```
%Oct 19 22:54:35:361 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -  
rtbit_reset_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=2) public vpn-instance(5) -> null
```

```
%Oct 19 22:54:35:366 2005 MGF05-SHB06 RM/5/RTLOG:- 1 -  
rtbit_set_vrf:0.0.0.0/0(n_bitsset=1) public vpn-instance(5) -> null
```

5. 缺陷五

缺陷产生的条件：运行在Release 0028的软件版本。

缺陷现象：Release 0028版本不能降级到Release 0027版本以及之前版本。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S5600-V RP310-R0031-314 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。