

Quidway S2000-HI系列交换机R0005版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S2000-HI系列交换机R0005版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S2000HI系列
型号	S2008-HI/S2016-HI/S2403H-HI
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 8M
BOOTROM版本号	Version 391 (优先使用)
目标文件名称	S2000HI-VRP310-R0005.bin (4,050,120字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-3110
CAMS版本号	CAMS1.20-3100
WEB版本号	3.1.7-0003 (必须使用此版本)
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。通过使用“display version”命令可以查看当前Bootrom版本号。

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: 复杂网络中组播源路由改变导致设备不断重启

缺陷现象: 设备重启

2. 缺陷二

缺陷产生的条件: 在设备CPU利用率很高的情况下反复telnet

缺陷现象: telnet一段时间后, telnet无法登陆成功, 设备重启

3. 缺陷三

缺陷产生的条件: 诊断信息写flash效率低

缺陷现象: 导致网上故障信息搜集工作失败

4. 缺陷四

缺陷产生的条件: 正则表达式中的下划线数过多

缺陷现象: INFO挂死, 设备重启

5. 缺陷五

缺陷产生的条件: 多用户同时操作display diagnose

缺陷现象: 系统提示Exception occurred, 系统重启

6. 缺陷六

缺陷产生的条件: 千兆光口与电口以光电转换器相连

缺陷现象: 两个端口up, 但是数据不通

7. 缺陷七

缺陷产生的条件: 通过web在MSTP配置域时, 配置大于4K的VLAN映射

缺陷现象: 设备重启

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S2000HI-VRP310-R0005 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。