

Quidway S2000-EI系列交换机R0020P02版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S2000EI系列交换机R0020P02版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway S2000EI 系列
型号	S2008-EI, S2016-EI, S2403H-EI
内存需求	MIN 32M
FLASH需求	MIN 4M
BOOTROM版本号	Bootrom160 （130版本及以后均可使用，优先使用160）
目标文件名称	S2000-VRP310-R0020P02.app （2,826,219 字节）
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3110/NMF3110/NCC3110 （优先使用该版本）
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100 （优先使用该版本）
WEB版本号	wnm2.2.2-0005
备注	web网管文件和主机软件是独立的两个文件； Quidview和CAMS软件需要单独购买安装。 使用"display version"命令可以查看当前Bootrom版本号。

二、增减特性说明：

新增特性：

无


删除特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 缺陷一

缺陷描述：如下网络中，E0/1端口配置802.1X认证，E0/2端口接用户网关，E0/1端口收到以网关MAC为源MAC的攻击报文。

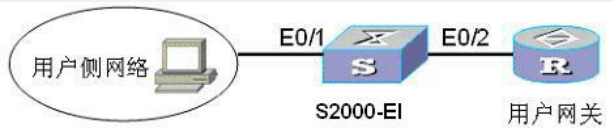

缺陷现象：E0/2端口会学习不到用户的网关MAC，用户不能上网。

2. 缺陷二

缺陷描述：在交换机上配置VLAN DISABLE。

缺陷现象：网管软件只能获取交换机学习到的一个MAC地址。

3. 缺陷三

缺陷描述：交换机作为NTP Server，当NTP client发送的NTP 查询报文的IP不是虚接口IP地址而是环回接口IP地址时。

缺陷现象：NTP client和交换机之间不能正常交互NTP查询报文。

4. 缺陷四

缺陷描述：在交换机端口上用line-rate inbound 命令配置入限速。

缺陷现象：当端口入速率超过限定速率时，交换机会发送pause 帧。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S2000EI-VRP310-R0020P02 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。