

Quidway S3900-EI系列交换机R1510P02版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3900-EI系列交换机R1510P02版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。
。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway S3900EI
型号	S3928P-EI S3952P-EI S3928P-PWR-EI S3952P-PWR-EI S3928F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V317(V213及以上版本，优先使用V317)
目标文件名称	S3900EI-VRP310-R1510P02.bin (3,966,110字节) S3900EI-VRP310-R1510P02-S168.bin (3,966,427字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-R3110(优先使用该版本) Quidview 3.10 NCC-R3110(优先使用该版本) Quidview 3.10 NMF-R3110(优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105及以上版本
WEB版本号	Version 3.1.5-0040
备注	S3900EI-VRP310-R1510P02-S168.bin和S3900EI-VRP310-R1510P02.bin是不同的软件，前者的ssh加密算法为168 bits，后者的加密算法为56bits。

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 问题一[OLSD28915]

首次发现版本：VRP310-R1510

问题产生的条件：使用过undo startup saved-configuration清空下次启动配置文件，FLASH中存在vrpcfg.cfg配置文件，但不存在vrpcfg.def出厂默认配置文件；在BOOTROM中指定下次启动配置文件，且文件名为vrpcfg.cfg。

问题现象：满足以上条件后，尽管Flash中有vrpcfg.cfg配置文件，设备以上述版本启动时仍会空配置启动（Startup configuration file does not exist.），导致升级前的配置不生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3900EI-VRP310-R1510P02 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。