

Quidway S3900-SI系列交换机R1510P02版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3900-SI系列交换机R1510P02版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S3900SI
型号	S3924-SI S3928P-SI S3952P-SI S3928TP-SI S3928P-PWR-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V317(V213及以上版本, 优先使用V317)
目标文件名称	S3900SI-VRP310-R1510P02.bin (3,486,741字节) S3900SI-VRP310-R1510P02-S168.bin (3,487,661字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-R3110 Quidview 3.10 NCC-R3110 Quidview 3.10 NMF-R3110
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105及以上版本
WEB版本号	Version 3.1.5-0040
备注	S3900SI-VRP310-R1510P02-S168.bin和S3900SI-VRP310-R1510P02.bin是不同的软件, 前者的ssh加密算法为168bits, 后者的加密算法为56bits。

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题一[OLSD28915]

首次发现版本: VRP310-R1510

问题产生的条件: 使用过undo startup saved-configuration清空下次启动配置文件, FLASH中存在vrpcfg.cfg配置文件, 但不存在vrpcfg.def出厂默认配置文件; 在BOOTROM中指定下次启动配置文件, 且文件名为vrpcfg.cfg。

问题现象: 满足以上条件后, 尽管Flash中有vrpcfg.cfg配置文件, 设备以上述版本启动时仍会空配置启动 (Startup configuration file does not exist.), 导致升级前的配置不生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3900SI-VRP310-R1510P02 版本说明书》

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。