

Quidway S3552系列交换机F0027P01版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3552系列交换机F0027P01版本作为试验局版本发布, 版本使用范围为RR PP特性的Beta试验局。

产品系列	S3552/S3528 系列交换机
型号	S3552G/P, S3528G/P, S3552F
内存需求	64M
FLASH需求	16M
BOOTROM版本号	Bootrom202(139版本及以后均可使用, 优先使用202) (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看, 见注②)
目标文件名称	S3528_S3552-VRP310-F0027P01.bin (4,328,038 Bytes)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3110 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3110 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3110 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-3105 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0005
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. OPTED01218

首次发现版本: VRP310-F0027

问题产生的条件:

Telnet用户认证超时退出后, 在交换机上更改domain和scheme的配置。

问题现象:

配置更改无法成功, 提示有在线用户正在使用该server, 实际上没有用户在线。

2. OPTED02155

首次发现版本: VRP310-F0027

问题产生的条件:

设备运行RRPP, 在RRPP的子环edge端口进行shut/undo shut操作。

问题现象:

可能导致端口状态错误。

3. ZDD00288

首次发现版本: VRP310-F0027

问题产生的条件:

设备运行TACACS+, 处理getpass和应答一段时间。

问题现象:

设备工作不正常, 串口不相应。

4. OPTED02546

首次发现版本: VRP310-F0027

问题产生的条件:

设备运行RRPP并配置VLAN-VPN。

问题现象:

VLAN-VPN端口可以配置RRPP, 但应该不允许配置。

5. OPTED02971

首次发现版本: VRP310-F0027

问题产生的条件:

进行TACACS认证。

问题现象:

上传了流量统计。(对于不支持流量计费时, 不应上传流量统计。)

6. OPTED03322

首次发现版本：VRP310-F0027

问题产生的条件：

运行RRPP的端口上学到大量MAC地址（10K以上），shutdown该端口。

问题现象：

端口DOWN的状态上报非常慢，导致RRPP收敛缓慢。

7. OPTED003541

首次发现版本：VRP310-F0027

问题产生的条件：

运行RRPP的端口上学到大量MAC地址，且持续发生HASH冲突，shutdown该端口。

问题现象：

端口DOWN的状态上报非常慢，导致RRPP收敛缓慢。

8. OPTED003596

首次发现版本：VRP310-F0027

问题产生的条件：

运行RRPP的端口上学到大量MAC地址，将环的配置删除再重新配置。

问题现象：

可能配置失败，并提示资源不足。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3528_S3552-VRP310-F0027P01 版本说明书》

四、版本存放路径：

版本已经上载到H3C-FTP，请直接下载使用。访问路径：

h3cft01-in /新内部版本归档/09.低端交换机-----彭天付/ 13.3528_3552_3552F/2.区域受限版本

相关的配套《操作手册》、《命令手册》存放路径为：

\\h3c-infoserver\01-中文手册\03-用服归档\02-以太网交换机\07-低端LanSwitch

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。