

### VG8020和中低端路由器停用E1VI BOOTROM V3.9版本

#### 一、问题描述:

使用V3.9版本的E1VI单板驱动，升级后会导致传真收发失败的问题。具体现象是IP侧传真机无法接收从对端PBX / PSTN侧发送过来的传真，而从IP侧传到PSTN侧的传真能够正常完成。

#### 二、原因分析:

问题原因是因为E1VI底层Buffer没有清空，导致传真不通，只能通过修改软件解决，无法规避。

#### 三、处理措施:

停用E1VI BOOTROM V3.9版本，已经升级使用该版本的局点，尽快降回到V3.8版本使用。