

Quidway S3900-SI系列交换机R1510P05版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3900-SI系列交换机R1510P05版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

| | |
|-------------|---|
| 产品系列 | Quidway S3900SI |
| 型号 | S3924-SI S3928P-SI S3952P-SI S3928TP-SI S3928P-PWR-SI |
| 内存需求 | 最小64M |
| FLASH需求 | 最小8M |
| BOOTROM版本号 | V317(V213及以上版本，优先使用V317) |
| 目标文件名称 | S3900SI-VRP310-R1510P05.bin (3,492,513 字节) S3900SI-VRP310-R1510P05-S168.bin (3,493,366 字节) |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3110 Quidview NMF 3.10-R3110 Quidview NCC 3.10-R3110 |
| CAMS版本号 | CAMS1.20-R3105 |
| WEB版本号 | Version 3.1.5-0042 |
| 备注 | S3900SI-VRP310-R1510P05-S168.bin和S3900SI-VRP310-R1510P05.bin是不同的软件，前者的ssh加密算法为168bits，后者的加密算法为56bits。 |

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

1. dns resolve 和堆叠在命令行进行了互斥。

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. OLS29157

首次发现版本：VRP310-E1508P02

问题产生的条件：当存在大量用户802.1x与dhcp-relay配合使用时，用户认证通过后，可以获取到IP地址。

问题现象：短时间后，出现大量用户被强制下线。

2. OLS28797

首次发现版本：VRP310-R0019

问题产生的条件：将登陆web用户密码设置成密文方式，执行 debugging http。

问题现象：显示出来的用户名密码是明文的。

3. OLS29241

首次发现版本：VRP310-R0019

问题产生的条件：堆叠环境下，配置端口描述，执行display brief interface查看端口描述信息。

问题现象：slave设备上的一些端口描述信息丢失。

4. OLS28307

首次发现版本：VRP310-R0019

问题产生的条件：配置monitor权限的用户通过web访问交换机

问题现象：可以看到SNMP的写团体名

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S3900SI-VRP310-R1510P05 版本说明书》。

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。