

关于Quidway S6500系列交换机内存泄漏问题的解决办法

一、问题描述:

如表一所述涉及的软件版本, 在启动网管的情况下, 存在内存泄漏的隐患, 内存泄漏到一定程度后会导致路由协议中断, 最终引起业务中断。

表一: 内存泄漏涉及的版本

预警级别	严重	产品型号	S6500
涉及版本	Salience I、Salience II引擎: S6500-1XXX系列版本 S6506-VRP310-2021版本 S6506-VRP310-2022及补丁版本 S6506-VRP310-2023版本及补丁 S6506-VRP310-2039版本 Salience III引擎: S6500-VRP310-3010及补丁版本 S6500-VRP310-3020版本 S6500-VRP310-3029版本 S6500-VRP310-3030版本 S6500-VRP310-3032版本 FTTH: S6500-VRP310-3023版本 S6500-VRP310-R5132版本		

二、处理措施:

对于Salience I、Salience II引擎, 请升级到2039P01 (含) 及以后版本;

对于Salience III系列引擎, 请升级到3037版本;

对于FTTH局点, 请升级到S6500-VRP310-R5132P02版本。