

Quidway S3050C系列交换机R0032L04版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S3050C系列交换机R0032L04版本受限发布，使用范围为江苏盐城电信局点。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	S3000系列
型号	S3050C
内存需求	64M
FLASH需求	8M
BOOTROM版本号	Bootrom150 (优先使用该版本)
目标文件名称	S3050C-VRP310-R0032L04.bin (3,591,763 字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3110 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3110 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3110 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-3105 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-R0005

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. OPTED03788

首次发现版本：VRP310-R0032P02

问题产生的条件：

在S3050C上执行“vlan disable”命令。

问题现象：

连接在S3050C前24个端口的设备与连接在后24个端口的设备之间无法PING通。

2. OPTED04131

首次发现版本：VRP310-R0032P03

问题产生的条件：

在S3050C上执行“display diagnostic-information”命令。

问题现象：

设备不再上报告警信息，例如端口UP/DOWN信息。

3. OPTED04350

首次发现版本：VRP310-R0032P03

问题产生的条件：

S3050C出现大量的芯片复位。

问题现象：

S3050C的前24个端口可能出现转发不正常的情况。

4. OPTED04153

首次发现版本：VRP310-R0032P03

问题产生的条件：

使用网管软件对二层交换机设备的MIB节点如rptrGroupDescr等进行WALK操作。

问题现象：

网管界面不断重复显示rptrGroupDescr节点信息。

5. OPTED04604

首次发现版本：VRP310-R0032P03

问题产生的条件：

配置主备RADIUS服务器，当主服务器不通的时候，有用户发出认证请求。

问题现象：

主备服务器不能切换，导致用户认证失败。

6. OPTED05123

首次发现版本：VRP310-R0032P03

问题产生的条件：

在S3050C上多次交替执行“vlan disable”和“vlan enable”命令。

问题现象：

部分端口不学习MAC地址,但可以正常转发报文。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《Quidway S3050C-VRP310-R0032P03 版本说明书》。

四、版本存放路径:

版本已经上载到H3C-FTP,请直接下载使用。访问路径:

h3cft01-in /新内部版本归档/09.低端交换机-----彭天付/ /08.3050C_E050/2.区域受限版本

相关的配套《操作手册》、《命令手册》存放路径为:

\\h3c-infoserver\01-中文手册\03-用服归档\02-以太网交换机\07-低端LanSwitch\03-S3000系列

如有问题,请联系华为三康技术有限公司服务热线:4008100504,8008100504。