

**Quidway R系列路由器VRP1.74-R0119P02版本发布**

**一、使用范围及配套说明:**

Quidway R系列路由器VRP1.74-R0119P02版本对外正式发布, 不受限使用。

产品系列	Quidway R系列 Quidway AR系列		
型号	Quidway R2630E/R2631E/R3640E/R3680E/R3680E-RPS/R2620/R2621/R1760/R2610/R2611/R2610RPS/R2611RPS/AR28-09B/AR 18-12/13/15/16/18		
内存需求	最小32M		
FLASH需求	最小8M		
BOOTROM版本号	AR181X设备: 30及以上版本 其它设备: 7.08及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看, 见注②)		
目标文件名称	型号	文件名	文件大小
	Quidway R2630E/R2631E/R3640E/R3680E/R3680E-RPS	R3600_R2630-VRP174-R0119P02.BIN	5,648,433 字节
	Quidway R2620/R2621	R2620-VRP174-R0119P02.BIN	5,657,206 字节
	Quidway R1760/R2610/R2611/R2610RPS/R2611RPS/AR28-09B	R1760-VRP174-R0119P02.BIN	5,696,630 字节
	Quidway AR 18-12/13/15/16/18	AR181X-VRP174-R0119P02.BIN	5,755,352 字节
QUIDVIEW版本号	Quidview DM-V3.10 R3112		
CAMS版本号	无		
备注	配套ttyd (v4.20)		

**二、增减特性说明:**

项目	描述
硬件特性更新	新增特性: 无 删除特性: 无
软件特性更新	新增特性: 无 删除特性: 无 修改特性: 无

**三、相比前一版本解决的问题说明:**

1. OLRD01247

首次发现版本: R0119P01

问题产生的条件: BGP应用中, 在路由发生震荡时, 反复执行display bgp peer 命令

问题现象: 路由器异常重启。

2. OLRD01253

首次发现版本: R0119P01

问题产生的条件: AR181X系列路由器, 在BRI接口下, 执行键入isd ? 命令

问题现象: 路由器异常重启。

3. OLRD01254

首次发现版本: R0119P01

问题产生的条件: VOIP应用, 主叫号码在XE上注册, 被叫号码不在XE上注册, 当主叫方发起呼叫, 被叫方摘机后。

问题现象: 主叫方能够听到被叫方声音, 而被叫方听不到主叫方声音。

4. OLRD01255

首次发现版本: R0119

问题产生的条件: 路由器上多个串口配置IPHC, 并且同时对RTP报文进行压缩

问题现象: 路由器随机发生异常重启。

5. OLRD01256

首次发现版本: R0113

问题产生的条件: 使用以太网子接口承载数据的转发, 并且使用网管软件读取子接口下各类统计信息。

问题现象: 网管软件读取不到子接口下各类统计信息。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway R36XX\_

