

Quidway S8500-VRP310-E1326版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S8500-VRP310-E1326版本对外正式发布，受限R003版本试验局开局升级使用。

产品系列	Quidway S8500系列路由交换机
型号	S8502/S8505/S8508/S8508V/S8512
内存需求	主控板最小512M，接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	主控板BootROM 116及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 103及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB、NAM板BootROM 106及以后版本
目标文件名称	S8500-VRP310-E1326-SI.APP (13,487,194字节) 注：该版本不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR特性
	S8500-VRP310-B1325-EI.APP (21,704,071字节) 注：该版本支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G P OS/10G RPR/2.5G RPR特性
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10-R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	CAMS1.20-R3105
WEB版本号	无
备注	无

二、增减特性说明：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1、HYII02779

首次发现版本：S8500-VRP31-B1325

问题产生的条件：三层接口下绑定VPN，然后删除该绑定

问题现象：三层报文转发不通。

2、HYII02674

首次发现版本：S8500-VRP31-B1325

问题产生的条件：在配置了静态聚合端口，并配置聚合端口属于VLAN且该VLAN接口时静态路由接口

问题现象：直接删除VLAN，静态路由接口没有删除

3、HYII03009

首次发现版本：S8500-VRP310-B1325

问题产生条件：在端口下使能以太网OAM，在该端口下执行shutdown，

问题现象：端口会自动上报多次UP、DOWN

4、HYII02957

首次发现版本：S8500-VRP310-B1325

问题产生条件：在端口下配置ACL规格和Timerang，然后把端口从VLAN中退出

问题现象：ACL的硬件资源不能完全释放

四、版本存放路径：

版本已经上载到h3c-ftp，请直接下载使用。

/新内部版本归档(New_Internal_Versions)/06.高端交换机-----S8500系列--邹双根/2.区域受限版/3.V100R003(VRP31013xx)/S8500-VRP310-E1326(R003试验局版本)/