

Quidway S3026EFGTC_PWR系列交换机F0038L01版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway S3026EFGTC_PWR系列交换机F0038L01版本受限发布, 为SSH拉美+海关多域受限版本。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S3000-EI系列
型号	S3026C/S3026G/S3026T/S3026C-PWR S3026E/S3026E-FS/S3026E-FM
内存需求	Min 64M
FLASH需求	Min 8M
BOOTROM版本号	S3026E/S3026E-FS/S3026E-FM产品优先使用Bootrom130 其他S3000-EI产品如果需要支持百兆BIDI接口板和新的千兆光接口板优先使用Bootrom190, 如果不需要支持那么优先使用Bootrom160
目标文件名称	S3026EFGTC_PWR-VRP310-F0038L01.bin (3,694,460字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-R0005
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二 增减特性说明:

1 新增特性:

- SSH 缺省认证方式特性。
- 海关多域认证特性。

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. OPTED05568

首次发现版本: VRP310-F0038

问题产生的条件:

系统可以创建长度为128的domain, 但在执行“display connection domain”命令时。

问题现象:

提示最大长度为24。

2. OPTED04972

首次发现版本: VRP310-F0038

问题产生的条件:

执行“display radius”命令。

问题现象:

显示内容存在重复项。

3. OPTED05136

首次发现版本: VRP310-F0038

问题产生的条件:

在local-user视图下设置access-limit后, 使用dot1x认证, 用户认证成功后再退出。

问题现象:

以后用户再也无法认证通过。

4. OPTED03273

首次发现版本: VRP310-F0038

问题产生的条件:

配置本地的SSH认证, 直连PC进行SSH认证登陆交换机, 然后退出登陆。

问题现象:

用户统计没有清除。

5. OPTED04372

首次发现版本: VRP310-F0038

问题产生的条件:

telnet用户反复进行TACACS认证。

问题现象:

设备出现内存泄漏。

6. OPTED04484

首次发现版本: VRP310-F0038

问题产生的条件:

配置命令行授权认证方式进行TACACS认证, 然后用户telnet登陆到设备上, 当用户正常下线时, 执行"display connection"命令。

问题现象:

发现用户仍然在线。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3026EF GTC_PWR-VRP310-F0038L01版本说明书》。

四 版本存放路径:

版本已经上载到H3C-FTP, 请直接下载使用。访问路径:

[ftp://h3cft01-in /新内部版本归档\(New_Internal_Versions\)/09.低端交换机-----彭天付/07.3026EFGTC_PWR-E026-E026T/2.区域受限版本](ftp://h3cft01-in /新内部版本归档(New_Internal_Versions)/09.低端交换机-----彭天付/07.3026EFGTC_PWR-E026-E026T/2.区域受限版本)