

知 [20061017]NE80/NE40/S8016产品VRP 3.10 Release 2351/2353等版本LDP邻居大量增删导致主备倒换或整机复位问题的解决方法

胡毅飞 2006-10-17 发表

NE80/NE40/S8016产品VRP3.10-2351/2353等版本LDP邻居大量增删导致主备倒换或整机复位问题的解决方法

**一、 问题描述:**

NE80/NE40/S8016产品VRP3.10 Release 2350/ 2351/ 235101/ 235102/ 2352/ 2353等版本在建立的LDP SESSION数目较多（一般要在4个以上）的情况下，当SESSION频繁的建立、删除时可能发生主控板复位，引起主备倒换或整机复位（单主控情况）的现象。

**二、 解决方法:**

对VRP3.10-235102版本，打补丁235102Patch07解决；

对其它版本升级到VRP3.10-235102版本，并打上235102Patch07补丁解决。