

Quidway S6500-VRP3.10-R3037L02版本发布公告

一、 使用范围及配套说明:

Quidway S6500-VRP310-R3037L02作为受控版本发布,提供Quidway S6500系列产品新引擎(Saliencel III)产品开局和升级使用,替代Quidway S6500新引擎局点以前的版本。该版本只能使用于Saliencel III系列引擎,不能使用于Saliencel II引擎。
该版本受限河南移动局点使用。

版本配套表:

产品系列	S6500
型号	S6506/S6506R/S6503/S6502
内存需求	最小256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	主控板BOOTROM软件使用随机自带版本即可,无需升级。LS82GT20、LS82GP20和LS81TGX1B业务板BOOTROM软件要求使用201、204及以上版本 LS82GT20A,LS82GP20A 和 LS81TGX1C业务板BOOTROM软件要求使用500 及以上版本 LS81GT48业务板BOOTROM软件要求使用403及以上版本 除以上业务板外,其他业务板BOOTROM软件要求306及以上版本
目标文件名称	S6500-VRP310-R3037L02.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10-R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100

二、 增减特性说明:

新增特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. OPTED05811

首次发现版本: VRP310-R3037

问题产生的条件: VRRP组网环境中

问题现象: 可能会出现VRRP 虚IP对应的MAC地址和MASTER设备三层接口MAC冲突的信息。

2. OPTED06286

首次发现版本: VRP310-R3037

问题产生条件: S6506R主备主控板倒换

问题现象: 从0槽位到1槽位做主备倒换的时间远大于从1槽位到0槽位做主备倒换时间。