赵刚 2006-10-24 发表

H3C AR182X系列路由器CMW3.40-F1705版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C AR182X系列路由器CMW3.40- F1705版本对外正式发布,该版本受限华为大客

产品系列	AR 18-2X系列
型号	AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 18-22S-8/ A R 18-23S-1
内存需求	Min 64M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8) Min 128M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
FLASH需求	Min 8M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8) Min 16M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
BOOTROM版本 号	9.03(AR18-21/22) 9.52 (AR18-22-8/23-1) 14.52(AR18-22S-8/23S-1)
目标文件名称	AR182X-CMW340-F1705.BIN(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23- 1/ AR 18-22-8, 6,657,094字节) AR182XS-CMW340-F1705.BIN(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1, 7 ,139,630字节)
QUIDVIEW版本 号	Quidview 3.10 DM-B3111, Quidview 3.10 NMF-B3111, Quidview 3.10 NCC-B3111, Quidview 3.10 BIMS-B3111, Quidview 3.10 VSM-B3111, Quidview 3.10 VDM-B3111
CAMS版本号	无
WEB版本号	1.06
备注	无

二、增减特性说明:

硬件特性更新	新增特性: 无 删除特性: 无
软件特性更新	新增特性: 动态路由协议BGP 删除特性: 无 修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. ORTD17823

首次发现版本: CMW340-F1705

问题描述:路由表和FIB表出现不一致的现象。 规避措施: 出现不一致现象, 请以路由表为准

2. ORTD17819

首次发现版本: CMW340-F1705

问题描述:命令"dis arp | include"按条件显示ARP表项统计信息错误。

规避措施: 采用无include参数的方式获取信息

3. ORTD17610

首次发现版本: CMW340-F1705

问题描述: 启用pfs功能后IPSec SA重协商造成ipsec丢包统计增大。

规避措施: 丢包统计错误,请在重协商后,执行reset couters interface让清掉统计,

重新查看

4. ORTD14917

首次发现版本: CMW340-F1705

问题描述: console switch-to aux命令提示信息不准确,没有中文提示信息。

规避措施:实际使用时请参考英文提示信息。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《版本说明书》