

Quidway S3526系列交换机R0028P02版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway S3526系列交换机R0028P02版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。  
版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S3526 系列交换机
型号	S3526, S3526FS/S3526FM, S3026FS/S3026FM
内存需求	64M
FLASH需求	8M
BOOTROM版本号	Bootrom373 (350版本及以后均可使用, 升级APP无需升级bootrom)
目标文件名称	S3526-VRP310-R0028P02.app (3,595,987 Bytes)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用WNMV200R001D12SP1
备注	web网管文件和应用程序app文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. OPTED06244

首次发现版本: VRP310-R0020

问题产生的条件:

在VLAN Interface下配置arp probe ip x.x.x.x 和 arp timer probe xx。

问题现象:

通过查看display current-configuration, VLAN Interface下没有保存上述相关配置。

2. OPTED06253

首次发现版本: VRP310-R0020

问题产生的条件:

设备上配置超过1个三层接口, 配置某直连IP为下一跳IP。保持该直连IP端口不Down的情况下, 将该直连IP转接到设备的另外一个端口。并让该直连IP重新发送ARP报文。

问题现象:

通过display arp查看设备的ARP表和display ipfdb all查看设备的IP表, 发现ARP表和IP表的该直连IP的对应的端口不一致, IP表对应的端口没有更新。影响该IP正常上网。  
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3526-VRP310-R0028P02 版本说明书》。