

Aolynk BR系列路由器通过刷新直接进入管理页面问题的解决方法

现象、问题描述

BR104、BR204+ 等设备的WEB 管理具有超时自动注销功能，该功能的实现原理主要是设备侦听80 端口（或远程管理端口），当发现该端口在一定时间没有流量后，自动注销WEB 服务器的用户。用户操作时表现为，打开管理页面，一段时间（一般为5 分钟）不操作后被要求重新输入用户名/密码。

根据客服发现下面问题：WEB 页面自动注销，当再次去访问管理页面时，被要求重新输入用户名/密码，此时只要先点取消，再点IE 工具栏上的刷新即可重新登陆WEB 管理页面。

该问题不是设备的缺陷，是由于http 协议的设计不足引起。所以说无论是Router、xD SL 还是Voip，其实都会有这个问题；只不过xDSL 没有超时这个功能，所以相对于Router 产品，该缺陷的触发条件比较少（可用“重现该现象的方法2 ”重现）；而EP201 的网页框架比较特殊，所以也没有体现出来。IE 浏览器中没有对该缺陷进行规避，而Netscape 7.1 上进行了规避，不存在该问题。

重现该现象的方法有：

等待WEB 页面自动注销，当再次去访问管理页面时，被要求重新输入用户名/密码，此时只要先点取消，再点IE 工具栏上的刷新即可重新登陆WEB 管理页面。

登陆管理页面后，重启设备，重启完成后被要求重新输入用户名/密码，此时只要先点取消，再点IE 工具栏上的刷新即可重新登陆WEB 管理页面。

在管理点退出，但不要关闭浏览器，再点重新登陆，弹出登陆框后点取消，再点IE 工具栏上的刷新即可重新登陆WEB 管理页面。

解决方法：配置完成后关闭浏览器。