

H3C E126交换机R0011版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C E126交换机R0011版本正式发布，发布范围为国内市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C E126
型号	E126
内存需求	Min 64M
FLASH需求	Min 8M
BOOTROM版本号	399版本
目标文件名称	E126-CMW310-R0011.bin (2,735,610字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP01 Quidview NMF 3.10-R3112+SP01 Quidview NCC 3.10-R3112+SP01
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0119
WEB版本号	H3C-http3.1.5-0046
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件； Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. OLS030788

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：设备发起RADIUS 认证请求。

？问题现象：RADIUS报文中的Product-ID属性值与实际的产品名称不相符。

2. OLS030183

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：设备上配置本地用户，并配置password-control，然后通过WEB修改用户密码。

？问题现象：本地用户的password-control配置后，不能在WEB上起作用。

3. OLS029804

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：先创建大量VLAN，然后在WEB上删除所创建的VLAN。

？问题现象：CPU占有率在4个小时里一直保持在98%。

4. OLS030799

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：输入"debugging stp"命令。

？问题现象："debugging stp"命令不起作用，看不到相关的调试信息。

5. OLS030842

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：设备虚接口IP地址通过"ip address dhcp-alloc"获得长租期（大于30天）的IP。

？问题现象：STP、NDP、GVRP等协议工作异常。

6. OLS030916

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：设备端口启用最大地址学习，且已经学习到最大个数。

？问题现象：即使该端口上还有入流量，但该端口上学习到的MAC地址也会有被老化的现象。当端口上的MAC地址老化时，以被老化MAC为目的MAC的单播报文会当作未知单播报文被广播。

7. OLS030988

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：DHCP Server下挂设备1和设备2，设备1作为Client并且成功申请到IP，设备2做作为集群的命令交换机。在设备2上解散集群。

？问题现象：设备1的虚接口配置被删除。

8. OLS031135

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：通过SNMP遍历所有MIB节点。

？问题现象：缺少H3C-UI-MAN-MIB树。

9. ZDD00849

？首次发现版本：CMW310-R0010

？问题产生的条件：配置告警组，告警变量的长度超过30个字符，当这个告警组发生告警时。

？问题现象：设备重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C E126-CMW310-R0011 版本说明书》。