

H3C S3600-EI系列交换机R1510P08版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3600-EI系列交换机R1510P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V319(V317及以上版本)
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1510P08.bin S3600EI-CMW310-R1510P08-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10- R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	CAMS1.20-R3105
WEB版本号	Version 3.1.5-0045
备注	S3600EI-CMW310-R1510P08-S168.bin和S3600EI-CMW310-R1510P08.bin是不同的软件，前者的ssh加密算法为168 bits，后者的加密算法为56bits。

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. OLS30417

？首次发现版本：CMW310-R1510P05

？问题产生的条件：使用坏的诗升级文件进行诗版本的升级操作或者在诗软件升级过程中断电重启。

？问题描述：诗功能会无法使用，并且断电重启后再用正确的诗升级文件进行升级恢复时，在full和refresh升级模式均无法成功。

2. OLS30136

？首次发现版本：CMW310-R1510P06

？问题产生的条件：在使能组播源端口检查或者未知组播丢弃的情况下，设备从port isolate端口接收到224.0.0.x或者224.0.1.x的组播协议报文；或者在没有使能组播源端口检查以及未知组播丢弃的情况下，如果port isolate端口接收到IGMP协议报文。

？问题描述：这些报文会广播到隔离组中的其他端口，没有真正起到端口隔离作用。

3. OLS29036

？首次发现版本：CMW310-R1510

？问题产生的条件：设备做为集群命令交换机，在虚接口下配置DHCP/bootp方式获得IP地址。

？问题描述：配置不成功，且无任何提示信息，目前的修改为仅在管理VLAN接口不能配置DHCP/bootp获取IP，其他接口都可以配置。

4. OLS30559

？首次发现版本：CMW310-R1510

？问题产生的条件：通过web配置以及显示ACL。

？问题现象：通过命令行配置deny的ACL规则，然后通过web查看，无法查看到，同时也无法通过web管理界面配置deny的rule。

5. OLS30669

？首次发现版本：CMW310-E1510

？问题产生的条件：设备掉电重启。

？问题现象：同时发送coldStart trap和warmStart trap。

6. OLS30526

？首次发现版本：CMW310-R1510P07

？问题产生的条件：命令行display stop-accounting-buffer输入非正常的时间显示，例

如

```
display stop-accounting-buffer time-range 00:00:00-00/00/2000 00:00:00-01/00/2000
```

？问题现象：交换机重启。

7. OLSD30548

？首次发现版本：CMW310-R1510P06

？问题产生的条件：PC认证通过后，主动下线或插拔网线，然后用户再上线。

组网：

PC---S3600---RADIUS Server。

？问题现象：PC认证需要较长时间通过认证，因为第一次认证失败，第二次认证才可以成功。

8. OLSD30599

？首次发现版本：CMW310-R1510P07

？问题产生的条件：windows-XP的PC作为NTP client，交换机为NTP server，windows-XP获取同步时钟成功后，在PC上不停的点击"立即同步"按钮。

？问题现象：windows-XP上会出现同步超时的提示而同步失败。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600EI-CMW310-R1510P08 版本说明书》。