

H3C S3600-SI&E328_52系列交换机R1510P12版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S3600SI&E328_52系列交换机R1510P12版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系。

产品系列	H3C S3600SI
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V319(V317及以上版本)
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1510P12.bin S36SI_E-CMW310-R1510P12-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP02及以上版本 Quidview NMF 3.10-R3112+SP02 Quidview NCC 3.10-R3112+SP02
CAMS版本号	CAMS2.10-R0119 P01及以上版本
WEB版本号	Version 3.1.5-0049
备注	S36SI_E-CMW310-R1510P12-S168.bin和S36SI_E-CMW310-R1510P12.bin是不同的软件, 前者的ssh加密算法为168bits, 后者的加密算法为56bits。

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. Burst mode配置
2. 聚合支持组播流量的分担

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无


三 相比前一版本解决的问题说明:

1. OLS32133

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件:

组网如下:

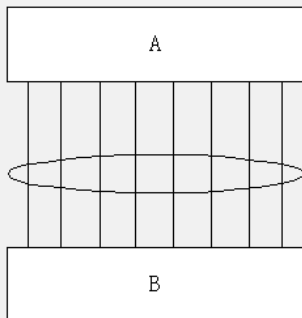

设备 A 和B之间的通过8端口的聚合组相连。B设备手动重启, 造成A设备上的聚合成员端口反复UP/ DOWN。

问题现象: A设备异常重启。

2. ZDD00930

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件: 在交换机上粘贴header信息的过程中, 键入ctrl+A, ctrl+r、ctrl+w、ctrl+x、ctrl+y。

问题现象: 交换机异常重启。

3. OLS31128

首次发现版本: CMW310-R1510P07

问题产生的条件: 交换机上有大量用户进行1x或者MAC认证操作。

问题现象: 交换机异常重启。

4. OLS31788

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件: 使用SNMP网管工具对多个节点进行多变量绑定操作。

问题现象: 内存泄漏, 长时间操作会导致设备异常重启。

5. OLS32233

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件: 设备上启OSPF, 配置一条不生效的vlink。

问题现象: 多生成一条asbr lsa, 导致ase路由没有被删除。

6. OLS32146

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件: radius认证, 字符串形式下发VLAN, 交换机上没有对应名字的VLAN

问题现象: 内存泄漏。

7. OLS32385

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件: IP电话通过设备的voice vlan特性进行通讯

问题现象: 内存泄漏

8. OLS31827

首次发现版本: CMW310-R1510P09

问题产生的条件: 堆叠环境中, 在部分端口ACL资源不足的情况下, 建立FTP或TELNET连接。由于ACL资源不足, 系统只能下发协议报文重定向ACL到部分端口。

问题现象: FTP或TELNET连接结束后, 协议报文重定向ACL仍然保留, 没有被删除。

9. OLS31759

首次发现版本: CMW310-R1510P10

问题产生的条件: 在堆叠环境中, 存在跨设备聚合组。某跨设备聚合组在同一台设备上的所有端口都down掉。

问题现象: 通过该聚合组转发的流量部分丢失。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1510P12 版本说明书》。