

Quidway S8500-VRP310-B1626版本发

一、 使用范围及配套说明:

产品系列	Quidway S8500系列路由交换机
型号	S8502/S8505/S8508/S8508V/S8512
内存需求	主控板最小512M, 接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	主控板BootROM 203及以后版本 注: 该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 108及以后版本 注: 该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB、NAMB板BootROM 务必使用205及以后版本
目标文件名称	S8500-VRP310-B1626-SI.APP(15,190,319字节) 注: 该文件不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR特性
	S8500-VRP310-B1626-EI.APP (24,282,735字节) 注: 该文件支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR特性
QUIDVIEW版本号	Quidview NCC 3.10-R3112 Quidview NMF3.10-R3112 Quidview DM 3.10-R3112 + P02
CAMS版本号	CAMS2.10-R0121
XLog版本号	Xlog2.10-R0120
WEB版本号	无
备注	无

二、 增减特性说明:

新增特性:

无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、 HYII05343

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 在配置smart link的情况下进行MAC学习, 且MAC数量达到最大值。

问题现象: 容易出现MAC删除不干净, 导致性能较差。

2、 HYII05374

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: R002版本的VLAN接口下配置VLL, 升级到R006版本。

问题描述: 该接口下再配置backup vll是没有配置恢复。

3、 HYII05675

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 打开HTTP 80端口, 用IE登陆服务器。

问题现象: PC打开Web页面出DA。

4、 HYII05667

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【RRPP】使用XP2B单板作为RRPP的传输节点, 作特定操作。

问题现象: 协议报文被丢弃, RRPP功能不可用。

5、 HYII05889

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【VPLS】VPLS PW在标签不足情况下创建, 主控板上配置不会下发, 但是备板上下发了。

问题现象: 接口板上存在备板下发的标签, 导致主控板和接口板表项不一致。

6、 HYII05911

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【BPDU-TUNNEL】在端口视图下, 执行端口配置拷贝。

问题现象: BPDU TUNNEL端口底层状态不对。

7、 HYII05960

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【VPLS】重启公网接口板后重启L3+单板。

问题现象: 主控板打印L2V断言。

8、 HYII06012

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【VPLS】通过IXIA打入8条流, 其源MAC不断变化的报文, 经过24小时的流量转发。

问题现象: PW断掉后导致部分VSI MAC无法删除掉。

9、HYII06024

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【RPR】闭环的情况下, 切换RPR的倒换模式。

问题现象: 则切换后发生的第一次倒换时间为42ms左右, 比正常情况下3ms多了41ms。

10、HYII06053

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【BPDU TUNNEL】端口下配置bpdu-tunnel 或 vlan-vpn 以后, 再配置、激活vlan实例映射并创建vlan。

问题现象: bpdu-tunnel 或 vlan-vpn端口状态不对。

11、HYII06064

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: 【端口】LSB2GV48DA0单板不支持端口UP DOWN特性。

问题现象: 接口板启动时端口有反复UP DOWN现象。

12、HYII06080

首次发现版本: S8500-VRP310-B1623

问题产生条件: BGP配置等价路由时, 灌入路由时打印错误信息。

问题现象: 部分路由丢失。

四、版本存放路径:

版本已经上载到h3c-ftp, 请直接下载使用。

/新内部版本归档(New_Internal_Versions)/06.高端交换机-----S8500系列--邹双根/2.区域受限版本/5.V100R006(VRP310 16xx)/Quidway S8500-VRP310-B1626 (V1R6版本试验局) /

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504