

知

[2007-03-12] Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-R0201P01版本发布

岳斌2007-03-12 发表

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-R0201P01
版本发布

一使用范围及配套说明:

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-R0201P01版本对外正式发布，此版本主要解决网上问题，不受限使用。

产品系列	AR28 系列/AR46 系列		
型号	AR2809/AR2810/AR2811/AR2812/AR2813/AR2814/AR2830/AR2831/AR2840/AR2880 AR4620/AR4640/AR4680		
内存需求	AR28系列最小128M，AR46系列最小256M		
FLASH需求	最小32M		
BOOTROM版本号	AR28：9.19以上版本；AR46：随主机版本自动升级，此版本加载后，RPU主控板BOOTROM将升级到5.23，ERPU主控板BOOTROM将升级到5.17。 注：因涉及生产器件的配套限制，不建议用户擅自升级Bootrom，同时严禁对Bootrom版本进行比出厂版本低的版本降级。		
目标文件名称	设备	文件名称	文件大小
	AR28系列	AR28-VRP340-R0201P01.BIN	11,941,732 字节
	AR46 RPU系列	AR46-VRP340-R0201P01.BIN	12,235,508 字节
	AR46 ERPU系列	AR46-VRP340-R0201P01-ERPU.BIN	13,526,708 字节
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112 Quidview NMF 3.10-R3112 Quidview NCC 3.10-R3112 Quidview VDM 3.10-R3112 Quidview VSM 3.10-R3112 Quidview BIMS 3.10-R3112		
CAMS版本号	2.10-R0121		
XLOG版本号	2.10-E0202		
备注	TTYD 配套版本4.22		

二增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三相比前一版本解决的问题说明:

1. ORTD20877

首次发现版本：AR28_AR46-VRP340-R0201

问题产生条件：把CPOS(T)接口拆分成84个T1通道，长时间打流量。

问题现象：部分通道线路协议变为DOWN。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway AR28_AR46-VRP340-R0201P01 版本说明书》。