

**H3C S9500交换机CMW310-R1278P07
版本发布**

一、 使用范围及配套说明:

H3C S9500交换机CMW310-R1278P07版本对外正式发布, 不受限使用。

产品系列	H3C S9500系列路由交换机
型号	S9502/S9505/S9508/S9512
内存需求	主控板最小512M, 接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	主控板BootROM 123及以后版本 注: 该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 107及以后版本 注: 该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB板BootROM 106及以后版本 注: NATB、VPNB板BootROM务必使用106及以后版本
目标文件名称	S9500-CMW310-R1278P07-SI.APP (13574402 字节) 注: 此文件不支持VPLS/NAT特性
	S9500-CMW310-R1278P07-EI.APP (18587689 字节) 注: 此文件支持VPLS/NAT特性
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP03 Quidview NCC 3.10-R3112+SP02 Quidview NMF 3.10-R3112+SP03
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121+SP02
XLog版本号	XLog 2.10-R0120
WEB版本号	无
备注	无

二、 增减特性说明:

无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1、HYII05544

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P06

问题产生的条件:

将XP4B/CA单板的前两个或者后两个端口加入同一个VLAN, 然后在VLAN虚接口上使能三层组播。

问题现象:

组播硬件表项错误导致三层组播转发不通。

2、HYII06369

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P05

问题产生的条件:

两台S9500设备之间通过传输设备进行相连, 在端口上配置手工聚合同时启用Eth OAM检测。

问题现象:

Eth OAM检测到传输链路故障后没有修改上层端口状态, 导致LDP、BGP等协议报文发送异常。

3、HYII06376

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P05

问题产生的条件:

在S9500设备上使用命令行undo port trunk permit vlan。

问题现象:

该命令行会导致轻微的内存泄漏。

4、HYII06377

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P05

问题产生的条件:

Telnet登录到S9500设备上后再Telnet登录到其它设备, 然后通过粘贴操作输入较长字符串。

问题现象:

S9500设备可能出现异常重启(概率极小)。

5、HYII06382

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P06

问题产生的条件:

公司产品进行VI (Vision Identifier) 切换, 查看软件的版本信息。

问题现象:

版本信息中公司名称不符合当前的使用规范。

6、HYII06388

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P05

问题产生的条件:

VRRP组网应用中, 在VLAN接口下删除BACKUP状态的VRRP组对应SUB IP地址。

问题现象:

底层协议MAC被删掉, VRRP协议报文会被丢弃导致VRRP状态错误。

7、HYII06390

首次发现版本: S9500-CMW310-R1278P05

问题产生的条件:

S9500设备设备用作DHCP Server, 收到特定的DHCP Discover报文。

问题现象:

设备可能出现异常重启 (概率极小)。

四、版本存放路径:

版本已经上载到公司网站, 请直接下载使用。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S9500-CMW310-R1278P07版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司, 服务热线: 4008100504/8008100504