

H3C SR8800 CMW310-R1278P08版本发布

一、 使用范围及配套说明：

H3C SR8800 CMW310-R1278P08版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C SR8800系列业务路由器
型号	SR8802/SR8805/SR8808/SR8812
内存需求	主控板最小512M，接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	主控板BootROM 123及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 107及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	NATL板BootROM 106及以后版本 注：NATL板BootROM务必使用106及以后版本
目标文件名称	SR8800-CMW310-R1278P08-SI.APP (13574221 字节) 注：此文件不支持NAT特性
	SR8800-CMW310-R1278P08-EI.APP (18587525 字节) 注：此文件支持NAT特性
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP03 Quidview NCC 3.10-R3112+SP02 Quidview NMF 3.10-R3112+SP03
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121+SP02
XLog版本号	XLog 2.10-R0120
WEB版本号	无
备注	无

二、 增减特性说明：

无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1、HYII06529

首次发现版本：SR8800-CWM310-R1277

问题产生的条件：

在MPLS组网中，设备上执行命令undo lsp-trigger all。

问题现象：

该命令可能导致某些LSP（Label Switch Path，标签交换路径）没有被撤消。

2、HYII06530

首次发现版本：SR8800-CWM310-R1278P02

问题产生的条件：

在设备上执行命令execute xxx.bat，即调用执行该文件内的各条命令。

问题现象：

执行该命令会导致主控板异常重启（概率较低）。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C SR8800-CM W310-R1278P08版本说明书》

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504。