

H3C S3600-SI&E328_52系列交换机R1510P18版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3600-SI&E328_52系列交换机R1510P18版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3600SI /E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V322 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1510P18.bin S36SI_E-CMW310-R1510P18-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-F3117 Quidview NMF 3.10-F3117 Quidview NCC 3.10-F3117
CAMS版本号	CAMS2.10-E0207
WEB版本号	Version 3.1.5-0051
备注	S36SI_E-CMW310-R1510P18-S168.bin和S36SI_E-CMW310-R1510P18.bin是不同的软件，前者的ssh加密算法为168bits，后者的加密算法为56bits。

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD01106

首次发现版本：CMW310-R1510P15

问题产生的条件：通过网管工具创建或者修改voice VLAN，且设置中包含老化时间一项。

问题现象：除了老化时间外，其余配置不生效，比如voice VLAN的安全状态，使能状态等。

2. LSOD02301

首次发现版本：CMW310-R1510P15

问题产生的条件：Root端口环路保护生效，端口进入discarding状态。端口收到BPDU报文后恢复为forwarding状态。

问题现象：Root端口不发TC/TCN报文。

3. LSOD02531

首次发现版本：CMW310-R1510P15

问题产生的条件：配置一个snmp-agent local-engineid；当配置的SNMPv3的用户密码配合该ID加密运算后得到的密钥的首字符为0。

问题现象：该密钥无法正确显示在配置文件中，该SNMPv3用户无法正常访问设备。

4. LSOD02300/ LSOD02537/LSOD02756

首次发现版本：CMW310-R1510P08

问题产生的条件：在用户视图下，配置summer-time 为指定weekday的repeating模式。然后，重启设备。

问题现象：重启后，summer-time的配置不能正常恢复。

举例：

首先，在用户视图下，执行下面的命令：

```
clock summer-time TEST repeating 02:00:00 2007 March last Sunday 03:00:00 2007
October last Sunday 1:00:00
```

然后，重启设备。设备重启之后，执行"display clock"命令，显示的结果和用户的配置

不符。

Summer-Time : TEST repeating 02:00:00 03/25/2007 03:00:00 10/28/2007 01:00:00

5. LSOD02174

首次发现版本: CMW310-R1510P16

问题产生的条件: 在E1/0/1之外的端口上, 配置的端口安全模式为port-security port-mode userlogin-withoui。全局使能port-security功能后, 再去使能port-security功能。

问题现象: 设备给出不必要的dot1x提示信息。

6. LSOD02133

首次发现版本: CMW310-R1510P16


问题产生的条件: 在HWPING ICMP测试组中, 配置源虚接口后再将该虚接口删除, 执行hwping 测试操作。

问题现象: 设备异常重启。

7. LSOD02493

首次发现版本: CMW310-R1510P16

问题产生的条件:

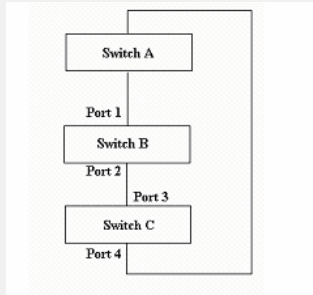

如图, Switch A为生成树总根, 与Switch B、Switch C进行MSTP域间通信。Switch C为多实例的域根, 和Switch B进行域内通信。

在Switch C的端口4上配置STP 环路保护, 且环路保护生效。Switch C的端口3, 先物理Down, 然后再UP。

问题现象: 端口3在多实例中的生成树状态不能快速迁移到Forwarding。

8. LSOD02557

首次发现版本: CMW310-R1510P16

问题产生的条件: 在系统视图下, 执行“multicast load-sharing enable global-hash”命令。

问题现象: 设备不支持global-hash模式, 却没有给出相应的提示信息。

9. LSOD02626

首次发现版本: CMW310-R1510P15

问题产生的条件: POE设备上电, 常温下运行。

问题现象: 小概率出现POE设备误判温度超过65度, 输出告警并主动停止POE供电。

10. LSOD02712

首次发现版本: CMW310-R1510P16

问题产生条件: 堆叠环境中, 对于使能voice VLAN的access端口, 通过“port link-type trunk”命令修改端口属性。

问题现象: 执行上述操作的设备重启。

11. LSOD02232

首次发现版本: CMW310-1510P10

问题产生的条件: 堆叠的上、下游链路均为多端口手动聚合的情况下, 重启堆叠。

问题现象: 可能产生短暂的广播风暴。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1510P18 版本说明书》。