

H3C S3600&5510系列交换机R0001P02版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3600&5510系列交换机R0001P02版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	S3610&S5510 series
型号	S3610-52P/S3610-28TP/S3610-28F/S3610-28P/S5510-24F/S5510-24P
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	V129及以上版本
目标文件名称	S3610_5510-CMW520-R0001P02.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-F3117 Quidview NMF 3.10-F3117 Quidview NCC 3.10-F3117
CAMS版本号	V2.10-E0207
备注	无

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

1、修改802.3ad实现，不支持纯动态LACP模式，支持Manual和Static模式；

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD10803

首次发现版本：CMW520-R0001

问题产生的条件：MAC地址存在，同时指定VLAN和MAC查看MAC地址。

问题现象：查找该MAC失败。

2. LSD12067

首次发现版本：CMW520-R0001

问题产生的条件：将一个千兆光口加入环回组后，在该光口插入一个光模块或电模块。

问题现象：导致环回组的环回被清掉，不能再正确实现环回。

3. LSD14473

首次发现版本：CMW520-R0001

问题产生的条件：配置聚合CAR的CBS值。

问题现象：第一次配置不生效，再次配置才可生效。

4. LSD14489

首次发现版本：CMW520-R0001

问题产生条件：端口配置上mac地址学习最大数量为1时，对端口进行shut操作后，然后进行undo shut。

问题现象：端口将不再学习mac。

5. LSD14759

首次发现版本：CMW520-R0001

问题产生条件：端口配置的PVID在交换机上不存在时。

问题现象：环回检测状态错误。

6. LSD14877

首次发现版本：CMW520-R0001

问题产生条件：设备空配置启动后，un shut combo口（26口，光口，有连线）。

问题现象：设备重复上报几次up/down。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3610_5510-CMW520-R0001P02 版本说明书》。