

一、使用范围及配套说明

Neoclean IV5000-V5.00Build995P02及IV5000-Client-R0006版本正式发布，使用范围
为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	IV5000
型号	IV5100/IV5200
主机软件文件名称	IV5000-V5.00Build995P02
客户端软件版本	IV5000-Client-R0006
备注	客户端软件只与主机软件有配套关系，与主板BIOS软件、操作系统版本无关

新增特性:

无。

删除特性：

无

修改特性:

无

IV5000-V5.00Build995P02相比前一版本解决的问题列表:

1. SAD00106

首次发现版本: IV5000-V5.0Build994P02

问题产生的条件：当禁止自动配置保存时，删除之前配置添加的内容时，会提示错误。

问题现象：提示“请输入有效的FTP服务器名称”。

- ## 2. D02600

首次发现版本: IV5000-V5.0Build994P02

问题产生的条件：创建CHAP认证。

问题现象：可以创建一个iSCSI CHAP认证用户后将其删除而达到创建一个用户名和密码为空的iSCSI CHAP认证用户的效果。

3. D02603

首次发现版本: IV5000-V5.0Build994P02

问题产生的条件：GUI中客户端未连接时显示已分离。

问题现象：对于一个SAN资源，客户端如果未连接，在信息Tab页中显示是“未连接”，而在取消分配该资源时，对话框中显示为“已分离”，两者不一致。

4. D02590

首次发现版本: IV5000-V5.00Build994P02

问题产生条件：系统默认名称中添加字符时，系统默认增加了（ADSL）的格式导致不符合物理资源命名规范，所以不能创建。

问题现象：导致物理资源不能创建。

5. SAD00614

首次发现版本: IV5000-V5.00Build995P02

问题产生条件：H3C LOGO切换问题单。

问题现象：H3C LOGO切换问题单。

6. SAD01554

首次发现版本: IV5000-Client-R0005

问题产生的条件：在IV5000 HA的情况下，拔掉主IV5000 前端网线或将主IV5000断电
发生HA切换后 HP-UX 上Oracle 10g R2 RAC 业务中断。

问题现象：导致Oracle10g RAC业务中断。

IV5000-Client-R0006相比前一版本解决的问题列表:

1. SAD01234

首次发现版本: IV5000-Client-R0005

问题产生的条件: LINUX版本Redhat4.2下配置快照代理

问题现象：触发快照，快照代理没有把Oracle带入归档模式。

- ## 2. SAD00638 (网上问题)

首次发现版本: IV5000-Client-R0005

问题产生的条件：在AIX5300-05下复制或创建TimeMark导致SAN Client由Running变

成Stopped。

问题现象：快照代理不可用。

3. SAD00154

首次发现版本： IV5000-Client-R0005

问题产生的条件：使用RecoveryCD配置客户端网关时，输入错误网关系统提示错误但跳到下一界面。

在Recovery CD中，比如Diagnostic界面中想保存信息到FLOPPY或是USB DISK，系统弹出对话框说"NO FLOPPY FOUND"，但在对话框下面有一行非正常提示"modprobe:modprobe:Can't locate module block-major-2"。

问题现象：如上描述。