

知

[2007-06-23]Quidway S2000-EI&S2100-EI&E2000系列交换机R0023P05版本发布

彭天付 2007-07-17 发表

Quidway S2000-EI&S2100-EI&E2000系列交换机R0023P05版本发布

一 使用范围及配套说明：

Quidway S2000-EI&S2100-EI&E2000系列交换机R0023P05版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	Quidway S2000EI 系列
型号	S2008-EI, S2016-EI, S2403H-EI
内存需求	32M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	S2000EI-VRP310-R0023P05.app (1,974,441字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112+SP03 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0008
备注	

产品系列	Quidway S2100EI 系列
型号	S2108-EI, S2116-EI, S2126-EI
内存需求	32M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	S2100EI-VRP310-R0023P05.app (1,974,441字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112+SP03 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0008
备注	

产品系列	Quidway E2000-FE 系列
型号	E008-FE, E017-FE, E026-FE
内存需求	32M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	Bootrom160
目标文件名称	E2000-VRP310-R0023P05.app (1,974,441字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3112+SP03 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 2.10-R0121 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0008
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD01726

首次发现版本：VRP310-R0023P03

问题产生的条件：

1. 进行802.1x认证，认证方式设置为EAP；
2. 认证方法为PEAP+智能卡或其他证书；
3. 使用2003 IAS作radius server，在线升级了SP2及其他补丁后，导致认证的radius challenge报文交互次数超过16次。

问题现象：

认证由于radius challenge报文交互次数超过交换机的16次限制而失败。

2. LSOD03368

首次发现版本：VRP310-R0023P03

问题产生的条件：

全局dot1x使能，端口dot1x关闭；或者全局dot1x关闭，端口dot1x使能。

问题现象：

广播1x报文会被复制成两份。

3. LSOD00059

首次发现版本：VRP310-R0023

问题产生的条件：

空配置启动，设备学习到MAC地址后执行“vlan disable”命令。

问题现象：

执行“display mac-address”命令后不能显示MAC地址。

4. LSOD03497

首次发现版本：VRP310-R0023P01

问题产生的条件：

交换机上使能802.1X认证，用户上线后立即下线。

问题现象：

会出现用户上网费用被大量扣除的情况。

5. LSOD01241

首次发现版本：VRP310-R0023P01

问题产生的条件：

交换机上配置dhcp-snooping option82特性，用户接在Ethernet 0/1外的其他端口。

问题现象：

dhcp-snooping option82特性不能生效。

6. LSOD03080

首次发现版本：VRP310-R0023P01

问题产生的条件：

频繁删除，配置最大地址学习个数。

问题现象：

端口会出现不转发报文的情况。

7. LSOD03545

首次发现版本：VRP310-R0023P01

问题产生的条件：

交换机配置虚接口，同时配置VLAN DISABLE。

问题现象：

在交换机上PING直连网段的IP地址会PING不通。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S2000EI-VRP310-R0023P05 版本说明书》、《Quidway S2100EI-VRP310-R0023P05 版本说明书》和《Quidway E2000_FE-VRP310-R0023P05 版本说明书》。