

知 Quidway AR18系列路由器部分机型Flash资源紧张导致配置无法保存问题的解决方法

姚亿斌 2007-07-20 发表

Quidway AR18系列路由器部分机型Flash资源紧张导致配置无法保存问题的解决方法

【问题描述】

该问题集中出现在Quidway AR18支持Web网管且Flash空间为8M的路由器机型上，主要包括AR18-21、AR18-23-1、AR18-22、AR18-22-8、AR18-22-24。问题现象为系统软件system、配置文件vrpcfg.cfg和Web网管界面http.zip三个文件占用了过多的Flash空间，此时保存配置会提示Flash空间已满。

```
<Quidway>dir
Directory of flash:/
 1 -rw- 6687104 Oct 10 2002 10:10:10 system
 2 -rw- 4807 Jul 18 2007 13:10:40 vrpcfg.cfg
 3 -rw- 456628 Jan 01 2000 08:04:51 http.zip
```

6985 KB total (0 KB free)

```
<Quidway>save
```

The configuration will be written to the device.

Are you sure?[Y/N]y

Now saving current configuration to the device.

Saving configuration flash:/vrpcfg.cfg. Please wait...

Not enough disk space to save the configuration file!

Current configuration saved to the device is unsuccessfully.

【解决办法】

出现该问题后，请首先确认客户是否为网吧用户。如果为网吧用户，可建议客户使用为网吧用户设计的专用版本（BI版本，文件名形式为AR18XX_XX-VRP340-R1711P03-**BI**.web），该版本针对行业特点对软件特性进行了优化，性能高且节省空间，可有效避免了上述问题发生。

如果为非网吧用户，可为客户使用只支持中文Web网管界面的http.zip文件，也可以使用形式为AR18XX_XX-VRP340-R1711P03-**forChinese**.web的文件为客户升级，升级后Flash中的http.zip也只包含中文Web网管界面。此种http.zip文件占用Flash空间较少，保证有足够空间保存配置文件。

【版本路径】

//h3cft01-in//新内部版本归档(New_Internal_Versions)/15.8043产品--- -----AR18系列/3-V1R3 (AR18-22-24) /1-Quidway/11.VRP3.4-R1711P03

//h3cft01-in//新内部版本归档(New_Internal_Versions)/15.8043产品--- -----AR18系列/5-V1R7 (AR18-21、22、23-1、22-8、22S-8、23S-1) /1-Quidway/07-VRP3.40-R1711P03

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504