

知 [2007-8-22] Quidway R3600、R2630、R1760、AR181X VRP174-R0120P05版本发布

冷志宇 2007-08-23 发表

Quidway R3600、R2630、R1760、AR181X VRP174-R0120P05版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway R3600_R2630_R1760_AR181X-VRP174-R0120P05版本对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

产品系列	Quidway R系列 Quidway AR系列		
型号	Quidway R2630E/R2631E/R3640E/R3680E/R3680E-RPS/R2620/R2621/R1760/R2610/R2611/R2610RPS/R2611RPS/AR28-09B/AR 18-12/13/15/16/18/13V/18V		
内存需求	最小32M		
FLASH需求	最小8M		
BOOTROM版本号	AR181X设备: 5.32及以上版本 其它设备: 7.10及以上版本		
目标文件名称	型号	文件名	文件大小
	Quidway R2630E/R2631E/R3640E/R3680E/R3680E-RPS	R3600_R2630-VRP174-R0120P05.BIN	5,654,103字节
	Quidway R2620/R2621	R2620-VRP174-R0120P05.BIN	5,663,877字节
	Quidway R1760/R2610/R2611/R2610RPS/R2611RPS /A R28-09B	R1760-VRP174-R0120P05.BIN	5,701,472字节
	Quidway AR 18-12/13/15/16/18/13V/18V	AR181X-VRP174-R0120P05.BIN	5,761,402字节
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3116+P01 Quidview NMF 3.10- R3116+P01		
CAMS版本号	无		
备注	配套ttyd (v4.20或以上版本)		

二 增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. RTOD02030

首次发现版本: R0120P03

问题产生条件: telnet用户使用radius认证成功登录到路由器, 路由器上运行"display aaa user"命令查看用户信息。

问题现象: 该telnet用户地址和登录上线时间的均为全0。

2. RTOD02493

首次发现版本: R0120P03

问题产生条件: 在线路质很差的情况下, 路由器通过12AM板卡进行拨号业务。

问题现象: 12AM板卡在一段时间后会停止发送BD, 导致拨号不通。

3. RTOD02034

首次发现版本: R0120P03

问题产生条件: 启用vrrp的路由器上同时起用nat, 从内网ping外网地址。

问题现象: vrrp backup路由器会回应arp请求, 导致arp学习错误。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway R3600_R2630_R1760_AR181X-VRP174-R0120P05 版本说明书》。