

知 IX1000到IV5000的复制扫描能够成功但是复制同步失败

其它功能 安恒 2007-08-24 发表

IX1000到IV5000的复制扫描能够成功但是复制同步失败

一、 组网:

IV5000和IX1000之间的复制网络通过较为复杂的网路环境,网络中有交换机、路由器、防火墙等设备

二、 问题描述:

IX1000到IV5000的复制扫描能够成功但是复制同步失败

三、 过程分析:

如果出现上述问题,很有可能是因为IX1000和IV5000上用于复制的网口MTU值设置为9000,但是网络链路上有的设备不支持巨帧通过,导致复制失败

四、 解决方法:

把IX1000和IV5000上用于复制的网口MTU值设置为1500或者更小一些。